

NAFUKOVACÍ OBRAZOVKA SE STÁLÝM DOFUKOVÁNÍM

Návod k použití • montáž • provoz • údržba

Tento manuál je určen výhradně pro nafukovací promítací obrazovku se šitým rámem a nepřetržitým přívodem vzduchu z externího dmyhadla.

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uchovejte jej s dokumentací konkrétního modelu. Montáž, obsluhu a demontáž směřují provádět pouze pověřené a poučené osoby.

1. Princip fungování a základní údaje

Oblast	Pokyny pro tento výrobek
Konstrukce	Šitý rám. Provozní tvar udržuje nepřetržitý přívod vzduchu.
Materiál podle podkladu	PVC 1000D Tarpaulin nebo PVC nylon podle konkrétního modelu; šité spoje.
Nafukovací zařízení	Dmyhadlo určené pro model, připojené k nafukovacímu rukávu.
Po nafouknutí	Dmyhadlo zůstává připojené a zapnuté během celého provozu.
Průběžná kontrola	Chod dmyhadla, napájení, přívod vzduchu, tvar rámu a kotvení.

HLAVNÍ PROVOZNÍ PRAVIDLO

Samotné připojení k elektrické síti nestačí: dmyhadlo musí být v chodu a přivádět vzduch do rámu. Po jeho vypnutí nebo odpojení rám ztrácí tvar a klesá.

Orientace v návodu

Část	Strana
Bezpečnost, počasí a příprava místa	2
Nafukování a montáž	3
Obrazový postup - 36 kroků	4-6
Provoz, demontáž, čištění a skladování	7
Servis, reklamace a údaje modelu	8

Kontakt: 0917 374 112 / 0905 789 298

info@nafukovaciareklama.sk

Servis a poškození: obchod@nafukovaciareklama.sk

BEZPEČNOST A PŘÍPRAVA

Bezpečné kotvení a nepřetržitý přívod vzduchu

2. Základní pravidla bezpečnosti

- Obrazovku používejte pouze k určenému účelu. Poškozený výrobek nepoužívejte a nevystavujte jej nadměrnému mechanickému zatížení.
- Chraňte rám a plátno před ostrými předměty, propíchnutím, popálením a poškozením při manipulaci. Neprovádějte nepovolené zásahy.
- Zamezte přístupu nepovolaných osob ke kotvení, napájení a dmychadlu. Během nafukování i vyfukování udržujte prostor pohybu rámu volný.
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám. Dmychadlo musí být během provozu zapnuté a nafukovací rukáv průchodný.
- **Nikdy nebalte ani dlouhodobě neskladujte mokré výrobek.** Před uložením musí být rám, plátno i obal zcela suché.

3. Vítr a déšť

Při silném větru obrazovku venku nepoužívejte. Rozhodují podmínky na místě, velikost a tvar obrazovky, kotvení a omezení konkrétního modelu. Větší plochy jsou na vítr citlivější.

HODNOTA 20 km/h NENÍ UNIVERZÁLNÍ PROVOZNÍ LIMIT

Původní podklad uvádí mírný vítr do 20 km/h a zároveň upozorňuje na závislost na velikosti a tvaru. Tento údaj není potvrzenou odolností každého modelu. Dodržte limit potvrzený dodavatelem; při nejistotě venkovní provoz nezaahajujte.

Při dešti provoz ukončete. Dmychadlo nesmí zůstat v dešti: bezpečně je vypněte, odpojte od napájení a přemístěte do sucha. Po vypnutí rám klesá; předem zajistěte volný prostor a kontrolované spuštění. Nemanipulujte s mokřými elektrickými částmi pod napětím.

4. Místo, kotvení a elektrické zařízení

- Vyberte rovný, stabilní, čistý a suchý povrch s dostatkem místa pro úplné rozložení i bezpečné složení rámu. Použijte ochrannou podložku.
- Odstraňte kameny a ostré předměty. Obrazovku vždy zajistěte proti pohybu lany a kotvami určenými pro model a místní podklad.
- Původní podklad zmiňuje zemní kolíky o délce přibližně 50 cm podle velikosti výrobku. Samotná délka kolíku nezaručuje vhodné ukotvení; potřebný způsob, počet a hloubku ukotvení ověřte podle modelu a podloží.
- Dmychadlo položte na stabilní, rovný a suchý povrch. Nafukovací rukáv musí být rovný, bez zkroucení, stlačení a zalomení.
- Použijte nepoškozené napájecí příslušenství. Napětí a požadavky na připojení ověřte na štítku nafukovacího zařízení a v jeho návodu.

NAFUKOVÁNÍ A MONTÁŽ

Připojení dmychadla a uvedení do provozu

5. Rozbalení a příprava

1. Zkontrolujte úplnost balení, stav rámu, plátna, úchyty, lan, rukávů a dmychadla. Při chybějících nebo poškozených částech kontaktujte dodavatele.
2. Rám rozložte po celé délce na ochrannou podložku. Všechny části musí být volně rozprostřené, bez zkroucení, ostrých přehybů a složených úseků.
3. Připravte kotvení a odstraňte volné předměty z rámu, plátna i jejich okolí. Uzavřete nepoužívané vypouštěcí otvory a rukávy.
4. Pokud se plátno připojuje k částečně nafouknutému rámu, upevněte je rovnoměrně ve všech určených bodech pomocí dodaných klipů nebo šňůr. Nenapínejte je násilím.

6. Postup nafukování

1. Dmychadlo připojte k určenému nafukovacímu rukávu a spoj zajistěte podle provedení. Rukáv nesmí být zalomený ani stlačený.
2. Zapněte dmychadlo a sledujte rovnoměrné nafukování a zvedání rámu. Při nepravidelném plnění nebo překážce nafukování přerušte a problém odstraňte.
3. Po dosažení provozního tvaru dokončete kotvení a kontrolu plátna. Používejte pouze dmychadlo předepsané pro konkrétní model.
4. **Během celého provozu nechte dmychadlo připojené a zapnuté.** Při výpadku vzduchu provoz ukončete a zajistěte prostor poklesu rámu.

NEPŘETRŽITÝ CHOD DMYCHADLA

Tvar rámu závisí na stálém přívodu vzduchu. Dmychadlo po nafouknutí nevypínejte ani neodpojujte. Průběžně sledujte jeho chod, napájení a průchodnost rukávu. Vypnutí patří až ke kontrolované demontáži nebo bezpečnému ukončení provozu.

Kontrola před zahájením provozu

- Rám stojí stabilně, plátno je připevněno ve všech určených bodech a nikde nejsou volné předměty.
- Kotvení je dokončeno podle podmínek konkrétního modelu a počasí umožňuje provoz.
- Dmychadlo zůstává zapnuté, spoj s rukávem je zajištěný a vzduch proudí bez překážek.

Fotografie na dalších stranách ilustrují manipulaci s rámem a plátnem. Detaily dmychadla, rukávu, upevnění a kotvení se mohou podle dodaného modelu lišit.

OBRAZOVÝ POSTUP · 1-12

Rozložení rámu a upevnění promítacího plátna

1



Rozložte rám na rovný, čistý a suchý povrch s ochrannou podložkou.

2



Připravte předepsané dmychadlo, napájení a vhodný prodlužovací kabel.

3



Dmychadlo připojte k nafukovacímu rukávu. Spoj bezpečně zajistěte.

4




Najděte vypínač ON/OFF na dmychadle. Nafukování spusťte pod dohledem.

5



Při nerovnoměrném plnění proces zastavte. Vyrovnajte přehyby a zkroucené části rámu.

6

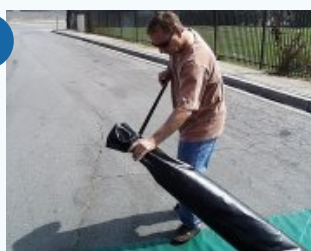

Zkontrolujte uzavření nepoužívaných vypouštěcích otvorů a rukávů.

7



Rám nafukněte pouze částečně. Zkontrolujte celý obvod a opatrně rozbalte plátno.

8



Promítací plátno připevněte k mírně nafouknutému rámu bez násilného napínání.

9




Použijte klipy nebo šňůry určené pro konkrétní provedení obrazovky.

10



Zkontrolujte, zda je plátno připevněno ve všech určených bodech.

11

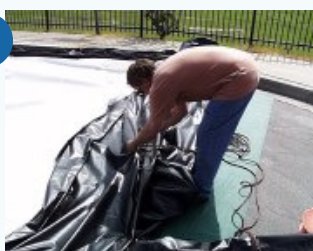

Připojte kotvicí lana do určených úchytů. Postupujte podle kotvicího plánu modelu.

12



Pokračujte v nafukování dmychadlem. Rukáv musí zůstat rovný a průchodný.

OBRAZOVÝ POSTUP · 13-24

Vztyčení, kontrola a začátek demontáže

13



Odstraňte nářadí a volné předměty z rámu, plátna i prostoru kolem nich.

14



Sledujte zvedání konstrukce. Prostor pohybu rámu musí zůstat volný.

15



Pokud model vyžaduje pomoc při zvedání, použijte pouze vhodnou pomůcku podle pokynů dodavatele.

16




Nechte rám získat provozní tvar. Dmychadlo zůstává zapnuté.

17



Dmychadlo neodpojujte. Během provozu musí nepřetržitě přivádět vzduch.

18

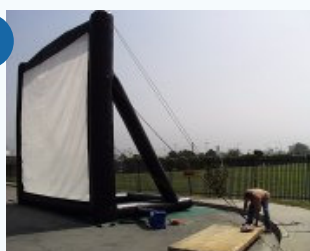


Dokončete ukotvení lan k určeným pevným bodům a zkontrolujte stabilitu.

19



Před provozem zkontrolujte rám, plátno, ukotvení a podmínky v okolí.

20

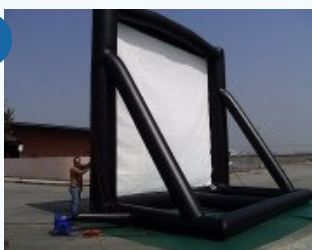

Před demontáží uvolněte prostor a připravte bezpečné spuštění rámu; viz strana 7.

21



Lana uvolňujte kontrolovaně. Rám spouštějte dozadu, nikoli na promítací plátno.

22



Při kontrolovaném spuštění vypněte a odpojte dmychadlo. Otevřete vypouštěcí otvory.

23



Po bezpečném položení rámu opatrně odepněte promítací plátno.

24



Plátno skládejte bez silného tahání, napínání a prudkých trhnutí.

OBRAZOVÝ POSTUP - 25-36

Skládání, rolování a zabalení

25



Plátno skládejte výhradně na čisté a suché ochranné podložce.

26



Plátno lehce srolujte. Nevytvářejte ostré přehyby a netlačte na ně silou.

27



Vyrovnejte vyfouknutý rám tak, aby jej bylo možné rovnoměrně složit.

28



Při otevřených vypouštěcích otvorech jemně vytlačujte zbývající vzduch.

29



Rám překládejte po délce z jedné strany na druhou bez ostrých přehybů.

30



Začněte rolovat od konce směrem k otvoru, kterým uniká zbývající vzduch.

31




Rám rolujte rovnoměrně. U větších modelů pracujte alespoň ve dvojici.

32



Srolovanou část průběžně přidržujte a pomalu pokračujte až ke konci.

33

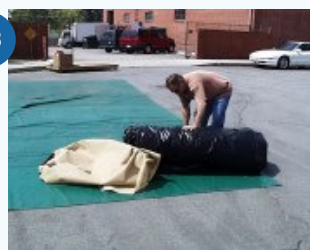

Srolovaný rám zajistěte vhodnými popruhy. Materiál nadměrně nestahujte.

34



Zcela suchý rám vložte do přenosného ochranného vaku.

35



Zabalte suché dmychadlo, příslušenství, kotvení a ochrannou podložku.

36



Zkontrolujte úplnost balení. Uložte je na čisté a suché místo bez těžkého zatížení.

PROVOZ A PÉČE

Průběžná kontrola, bezpečné složení a suché skladování

7. Kontrola během provozu

- Průběžně sledujte stav rámu a plátna, kotvicí body, lana, okolí a počasí. Zabraňte přetěžování a nepovolené manipulaci.
- Sledujte chod dmychadla a volný přívod vzduchu. Při ztrátě tvaru, poruše nebo výpadku napájení provoz ukončete a zajistěte okolí.
- Při poškození, nestabilitě nebo zhoršení podmínek přestaňte obrazovku používat. Před dalším použitím musí být příčina odstraněna.

8. Vyfukování a demontáž

1. Vykažte nepovolané osoby z pracovního prostoru. Připravte ochrannou podložku a dostatek místa pro celý rám. Dohodněte kontrolovaný směr spuštění dozadu, nikoli na plátno.
2. S kotvicími lany manipulujte postupně tak, aby rám zůstal pod kontrolou. Neuvolňujte najednou veškeré kotvení stojící obrazovky.
3. Při připraveném kontrolovaném spouštění vypněte dmychadlo, odpojte je od elektřiny a od rukávu. Otevřete určené vypouštěcí otvory a nechte vzduch volně unikat.
4. Po bezpečném položení rámu odepněte plátno, opatrně je poskládejte na čisté podložce a lehce srolujte.
5. Vyrovnajte rám a jemně vytlačte zbývající vzduch. Přeložte jej po délce a rolujte směrem k otevřenému vypouštěcímu otvoru. Nevytvářejte ostré přehyby.
6. Suchý rám zajistěte popruhy a vložte do ochranného vaku. Zabalte také plátno, suché dmychadlo, kotvení a ostatní příslušenství.

9. Čištění, údržba a skladování

- Čistěte jemným hadříkem a vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie. Plátno netahejte, násilně nenapínejte a chraňte je před nečistotami.
- Po použití zkontrolujte materiál, švy, rukávy a úchyty. Drobné poškození řešte vhodnou opravnou sadou podle pokynů servisu; větší poškození patří do servisu.
- Skladujte v čistém a suchém prostředí, chráněném před extrémními teplotami. Na zabalený výrobek nepokládejte těžké předměty a manipulujte s ním šetrně.

DO OBALU PATŘÍ POUZE ZCELA SUCHÝ VÝROBEK

Vlhkost v zabaleném výrobku může vést k plísním a poškození materiálu. Pokud výrobek při demontáži navlhl, před skladováním jej rozložte a nechte důkladně vyschnout. Původní návod takové poškození vylučuje ze záruky.

SERVIS A REKLAMACE

Postup při poškození a podmínky převzaté z původního návodu

10. Jak postupovat při poškození

1. Výrobek přestaňte používat. Poškození zdokumentujte a vyfotografujte tak, aby byl viditelný detail i jeho poloha na výrobku.
2. Fotografie a popis problému zašlete na **obchod@nafukovaciareklama.sk**. Technik určí další postup a to, zda je nutné výrobek doručit do servisu.
3. Drobné dírký lze podle pokynů servisu opravit vhodnou opravnou sadou. Pokud sada nestačí, opravu zajistí servis. Neprovádějte nepovolené zásahy.
4. Při reklamaci doručte dodavateli písemný, úplně vyplněný reklamační list s dostatečně přesným popisem vad. Původní podmínky požadují při záruční opravě platný originál pokladního dokladu prokazujícího koupi.

11. Záruční výluky uvedené v původním návodu

- Nesprávné nebo neodborné používání, použití v rozporu s návodem nebo účelem výrobku, neodborná montáž a uvedení do provozu.
- Použití nevhodného nafukovacího zařízení nebo příslušenství v rozporu s pokyny pro dodaný model.
- Mechanické poškození, propíchnutí ostrým předmětem, popálení, přetížení a nesprávné umístění výrobku.
- Nedostatečné čištění a údržba, vlhké zabalení, nevhodné skladování, nešetrné přenášení, odkládání a manipulace.
- Nepovolené úpravy, opravy a zásahy mimo autorizovaný nebo odborný servis; připojení neoriginálního příslušenství.
- Používání nebo skladování mimo předepsaný teplotní rozsah, v nevhodném prostředí nebo při nepříznivém počasí, pokud výrobek není pro takové podmínky určen.
- Živelní události, běžné a přiměřené opotřebení a poškození způsobená nedbalým používáním.

Opravy poškození, na která se záruka nevztahuje, podle původního návodu hradí zákazník. Příčinu konkrétního poškození posuzuje servis.

12. Údaje konkrétního modelu před uvedením do provozu

NUTNÉ POTVRZENÍ DODAVATELEM

Před použitím ověřte předepsané dmychadlo, elektrické parametry, teplotní rozsah, kotvicí plán a limit větru konkrétního modelu. Podklad uvádí u materiálu tloušťky 0,40 mm a 0,60 mm také nejasný zápis „55 mm“. Přesný materiál a tloušťku potvrďte podle modelu u dodavatele; nejasné hodnoty nebyly odhadovány.

Nafukovaciareklama.sk

0917 374 112 / 0905 789 298

info@nafukovaciareklama.sk · obchod@nafukovaciareklama.sk